


Agua y Saneamiento Base de datos



"Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y campesinas del Chaco"



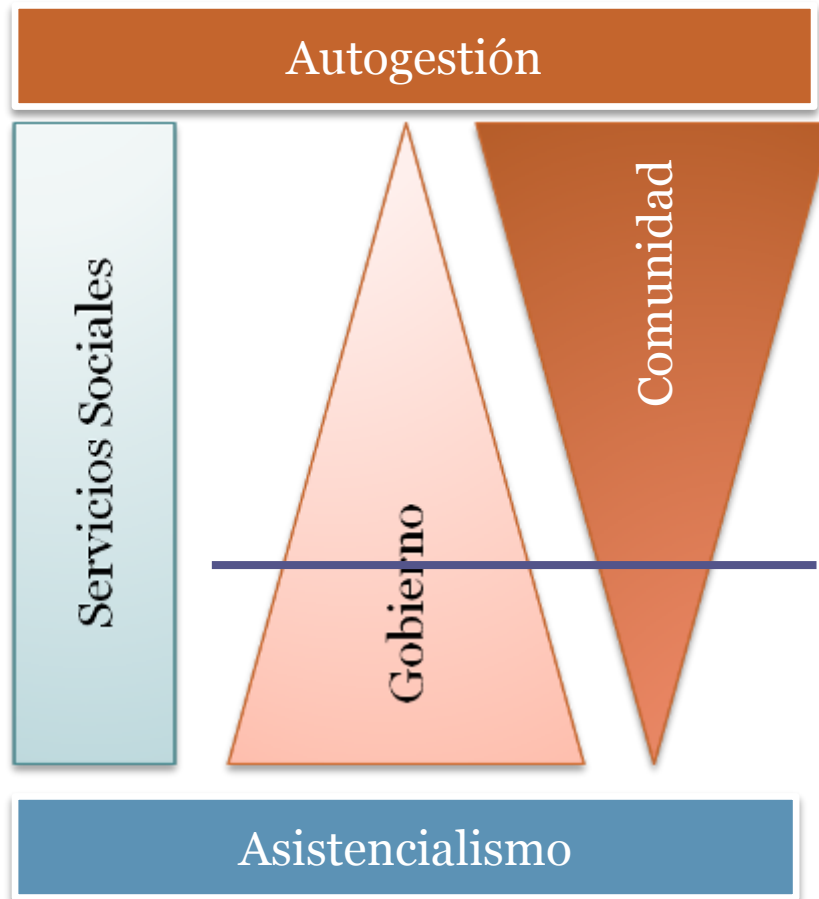

- El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias como proceso.
- El mantenimiento de los sistemas como servicio público.
- La Base de Datos como herramienta de Gestión.


"Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y campesinas del Chaco"

BASE DE DATOS - AGUA Y SANEAMIENTO

"Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y campesinas del Chaco"

Ayuda

Ciclo a Seguir

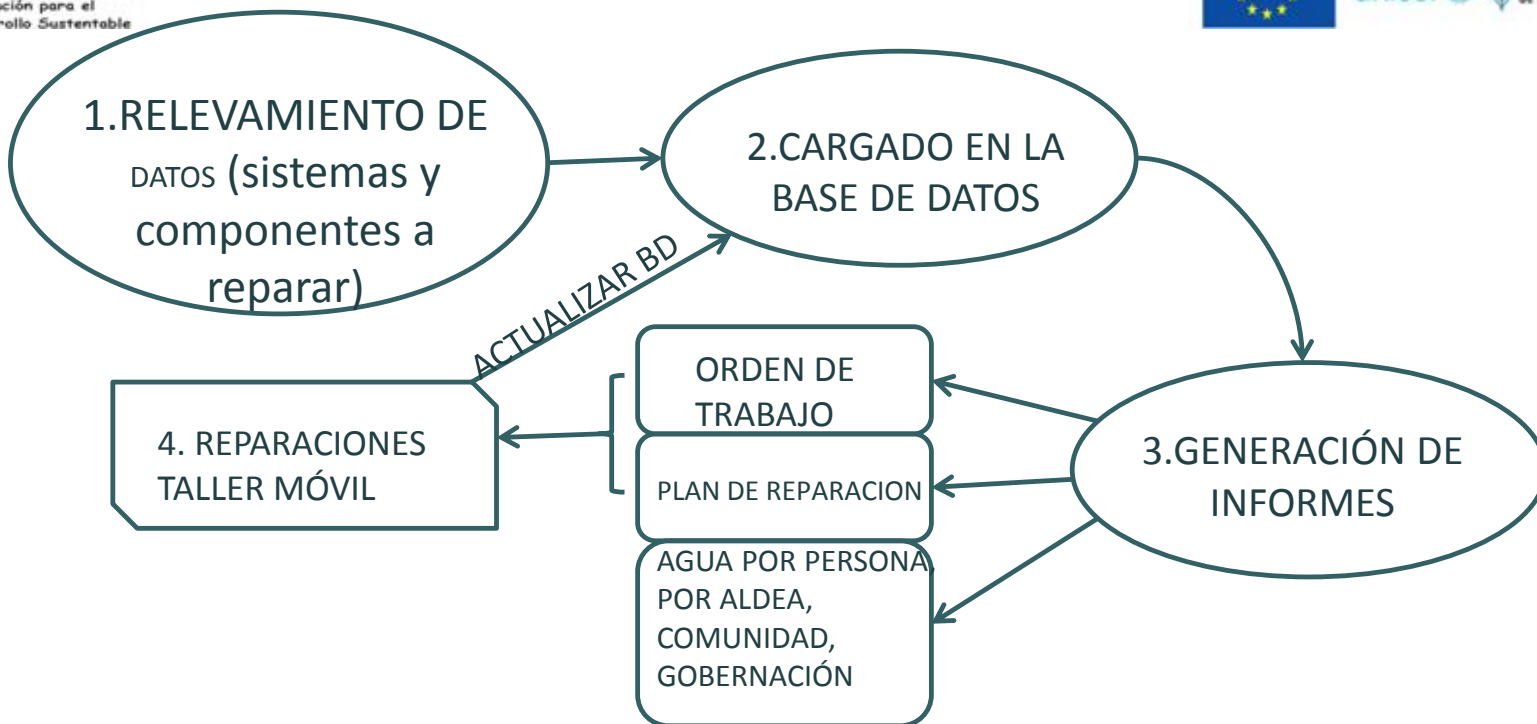

BASE DE DATOS - AGUA Y SANEAMIENTO

"Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y campesinas del Chaco"

Ayuda



Menú Principal



Gobernaciones y Municipios del departamento de Boquerón y Pte. Hayes



Base de Datos	Formularios	Informes	Regiones	Validaciones
Principal	Ficha de A & S	Detalles y Situaciones	Gobernaciones	Tipos de Sistemas
Agua y Saneamiento	Detalles de A & S	Agua por Persona	Municipios	Detalles de los Sistemas
Orden de Trabajo por Detalle	Orden de Trabajo por Detalles	Por Aldea	Comunidades	Tipo de Situaciones
Orden Administrativa	Orden Administrativa	Plan de Reparación	Aldeas	Unidades de Medidas
Rubros	Orden de Trabajo	Gráfico de Situación General		
Materiales por Sistema	Carga de Rubros			
Precio Comercialización Mat.				



1. PLANILLAS DE RELEVAMIENTO

RELEVAMIENTO INFRAESTRUCTURA					Fecha	
Comunidad			Distrito			
Aldea			Origen			
Referente Comunitario		Cargo		Direc/ cel/radio		
Referente Comunitario		Cargo		Direc/ cel/radio		
Casas	Flias	Hbts		Niños men q 5		
Tecnico/a:		Institucion/cargo				
Cod	Descripcion		Año		Proveedor	
	TAJAMAR					
Cod	Componentes	Descripcion	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
	Reservorio					
	Cerramiento					
	Red					
	Canillas					
	Tanque elev					
	Filtro					
	Molino					
	Tanque austr.					
	Aljibe					
	Pileta Filtro					
Cod	Descripcion		Año		Proveedor	
	TAJAMAR					
Cod	Componentes	Descripcion	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
	Reservorio					
	Cerramiento					
	Red					
	Canillas					
	Tanque elev					
	Filtro					
	Molino					
	Tanque austr.					
	Aljibe					
	Pileta Filtro					

Cod	Descripcion		Año		Proveedor	
	Unidad Sanitaria					
Cod	Componentes	Descripcion	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
	Reservorios					
	Cerramiento					
	Techo					
	Canillas					
	Canaletas					
	Bajadas					
	Red					
Cod	Descripcion		Año		Proveedor	
	Aljibe					
Cod	Componentes	Descripcion	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
	Reservorio					
	tapa					
	bomba					
	Techo					
	Canaleta					
	Bajada					
	Conexion					
	Cañeria					
	Pileta Filtro					
Cod	Descripcion		Año		Proveedor	
	Aljibe					
Cod	Componentes	Descripcion	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
	Reservorio					
	tapa					
	bomba					
	Techo					
	Canaleta					
	Bajada					

Página 1

Página 2

2. CARGADO EN LA BASE DE DATOS

Registro del Sistema A y S

Alta de los Sistemas de Agua y Saneamiento


Código: J01-LRK-LH
 Sistema: TJ
 Descripción Sistema: TAJAMAR
 Descripción y Medida: Molino de Viento

Capacidad: 0
 Evaporación: 0
 Capacidad Neta: 0

Año: SID
 Ejecutor: SID
 Aldea:
 Comunidad:
 Ubicación o Referencia: SID
 Cargar imagen de Ubicación: C:\Sistema de Agua y Saneamiento\J01-LRK-LH.jpg

Guardar A&S
 Cargar Detalles
 Vaciar Campos
 Ir a BD A&S
 Examinar

Nota: Este sistema no es un sistema que no tiene Aldea de Referencia o Aldea Aldea. Si el sistema de referencia Aldea es cargado Aldea de referencia de la Comunidad.



Carga de los detalles

Alta de Detalles del Sistema de Agua y Saneamiento

Código A&S: J01-LRK-LH
 Detalles: Red
 Descripción Detalles: Red de 20 metros de largo de PVC 1"1/2

Situación: Mal estado
 Problema: La red está rota y parotada en toda su longitud

Descripción de la Solución: Cambiar completamente los 20 metros de la red

Unidad de medida: m
 Cargado por: Saul Sosa
 Fecha Última Actualización: 22/01/2010
 Relevado por Técnico N°1: Juan Perez
 Relevado por Técnico N°2:
 Relevado por Técnico N°3:
 Cargar imagen del detalle: C:\Sistema de Agua y Saneamiento\red.jpg

Guardar Detalles
 Cargar Nuevo
 Ir a HD Principal
 Examinar



Planilla de Relevamiento

RELEVAMIENTO INFRAESTRUCTURA				Fecha		
Comunidad		Distrito				
Aldea		Origen				
Referente Comunitario		Cargo		Direc/ cel/radio		
Referente Comunitario		Cargo		Direc/ cel/radio		
Casas	Flas	Hbts		Niños men q 5		
Tecnico/a:		Institucion/cargo				
Cod	Descripción	Año	Proveedor			
	TAJAMAR					
Cod	Componentes	Descripción	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
		Reservorio				
		Cerramiento				
		Red				
		Canillas				
		Tanque elev				
		Filtro				
		Molino				
		Tanque austr.				
		Aljibe				
		Pileta Filtro				
Cod	Descripción	Año	Proveedor			
	TAJAMAR					
Cod	Componentes	Descripción	larg (diam)	anch	prof/ alt	Situacion / problema
		Reservorio				
		Cerramiento				
		Red				
		Canillas				
		Tanque elev				
		Filtro				
		Molino				
		Tanque austr.				
		Aljibe				
		Pileta Filtro				


BASE DE DATOS GENERAL - SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS

Aldea		Comunidad		Municipio		Gobernaci		A&S		Detalles		Descripción		Situación		Problema		Descripción Solució	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC01-EM-LN		Aljibe		Aljibe con filtro de ladrillo		Regular					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC01-EM-LN		Boca1		De ladrillo rebocado de 0,94		Regular		Sin tapa, rebocado rustico.		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC01-EM-LN		Filtro		De ladrillo hueco, tipo		Regular		Tenia flotador, ya no tiene		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC02-EM-LN		Aljibe		Aljibe con filtro de ladrillo		Regular					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC02-EM-LN		Boca1		De ladrillo con reboque tipo		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC02-EM-LN		Filtro		De ladrillo de 1m de largo por		Mal estado		Sin flotador, conexión oxidada,			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC03-EM-LN		Aljibe		Aljibe con filtro de ladrillo		Regular					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC03-EM-LN		Boca1		De ladrillo rebocado con		Regular		Reboque rustico, tapa de		Falta mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC03-EM-LN		Filtro		De ladrillo rebocado con		Mal estado		Sin flotador ni conexión de		Falta mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC04-EM-LN		Aljibe		Aljibe cilindrico de ladrillo		Regular					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC04-EM-LN		Boca1		De ladrillo sin rebocar con		Regular		Falta cambiar la chapa, el aljibe		Falta mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC05-EM-LN		Aljibe		Aljibe cilindrico de ladrillo		Regular					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC05-EM-LN		Boca1		De ladrillo sin rebocar de 1m		Regular		Falta cambiar la tapa de chapa		Falta mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Aljibe		Este aljibe se encuentra en		Buen estado					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Registro1		De ladrillo rebocado con		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Conexión1		Subterranea, caño soldable.		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Boca1		De ladrillo rebocado con		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Boca de tapa1		De chapa de 0,38 de largo		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Techo1		Techo de la iglesia de chapa		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Canaleta1		De chapa pintado de forma		Regular		Sin problemas graves		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC06-EM-LN		Bajada1		De chapa de forma		Regular		Falta ajustar los soportes y		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Aljibe		Este aljibe se encuentra en		Buen estado					
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Registro1		De ladrillo rebocado con		Buen estado		Uno de los registros no tiene		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Conexión1		Subterranea, caño soldable.		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Registro2		De ladrillo rebocado con		Buen estado		Uno de los registros no tiene		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Bajada2		De chapa con forma		Regular		Mejorar o ajustar los		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Boca1		De ladrillo rebocado con		Buen estado		S/D			
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Canaleta1		de chapa con forma		Regular		Se debe hacer mantenimiento		Mantenimiento.	
Emaus		Laguna Negra		Mcal. Estigarribia		Boquerón		ALC07-EM-LN		Bajada1		De chapa con forma		Regular		Mejorar o ajustar los		Mantenimiento.	

3. GENERACIÓN INFORMES



"Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y campesinas del Chaco"



Situación de los Sistemas con sus Detalles

Gobernación	Boquerón
Municipio	Mcal. Estigarribia
Comunidad	(Todas)
Aldea	(Todas)
Sistema	TJ

A&S	Detalles	Situación	Descripción	Problema
TJ01-BL-LN	Molino1	Mal estado	Torre de metal a piston de 12m de altura.	Esta descompuesto.
	Red	Mal estado	Cañería P.V.C. roscable de 1 1/2.	Estan enterradas no hay perimetral, problemas en teoria.
	Tanque Australiano	Mal estado	Circular de tierra elevado de 18m de diametro y 3m de profundidad.	No se utiliza - erosionado.
TJ01-CN-LN	Cerramiento	Buen estado	De alambre tejido con porton de 103m de largo por 75m de ancho.	Falta limpieza perimetral.
	Filtro	Regular	Cilindrico de ladrillo de 4m tiene arena y grava.	Falta mantenimiento.
	Molino1	Buen estado	Torre de metal de 12m de altura, sistema a piston, molino nuevo.	Falta mantenimiento.
TJ01-DM-LN	Red	Mal estado	Caño roscable P.V.C. de 2600m.	Tiene varios cortes, 3 en el tramo del tajarar a la calle principal.
	Pileta Filtro1	Regular	Rectangular de ladrillo rebocado de 2,03m de largo por 2,07m de ancho por 1,02 de altura, funciona las cañerías de alimentación.	El filtro no funciona.
	Pileta Filtro2	Regular	Rectangular de ladrillo rebocado de 2,04m de largo por 2,08m de ancho por 1m de altura, funciona las cañerías de alimentación.	El filtro no funciona.
	Pileta Filtro3	Mal estado	De ladrillo rebocado de 2,20m de largo por 1,44m de ancho por 1,44 de altura.	Sin conexión, ya no se utiliza.
	Pileta Filtro4	Mal estado	De ladrillo sin rebocar de 1,94m de largo por 1,42m de ancho por 1,27 de altura.	No se utiliza.
TJ01-ES	Pileta Filtro5	Mal estado	De ladrillo rebocado de 1,19m de largo por 1,43m de ancho por 1,44 de altura.	No se utiliza.
	Canillas	Buen estado	25 canillas de bronce de 1'	S/D
	Cerramiento	(en blanco)	De alambre liso 4 hilos.	S/D
	Molino1	Buen estado	Duek a piston, torre de metal de 12m de altura.	S/D
	Red	(en blanco)	De 700m de 1 1/2.	S/D
Tanque elevado	(en blanco)	Tanque siopar de 10000 litros de capacidad.	S/D	

3. GENERACIÓN INFORMES



"Agua segura y saneamiento adecuado como derecho fundamental de todas y todos en comunidades indígenas y campesinas del Chaco"





Menú

Detalles de la Aldea Timoteo

Gobernación:	Boquerón
Municipio:	Mcal. Estigarribia
Comunidad:	Laguna Negra
Aldea:	Timoteo
Étnia:	S/D

Casas:	15
Familias:	36
Habitantes:	88
Ninos<5:	0

Cap. En Litros:	15.734.036,97 Lts.
Nom. Lider:	Roque González
Teléfono:	Nº no cargado

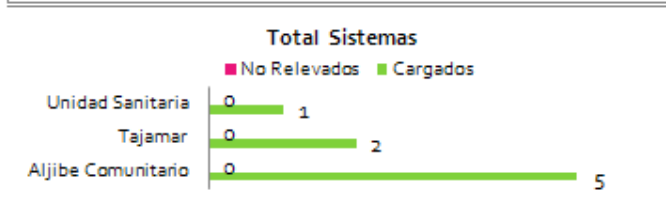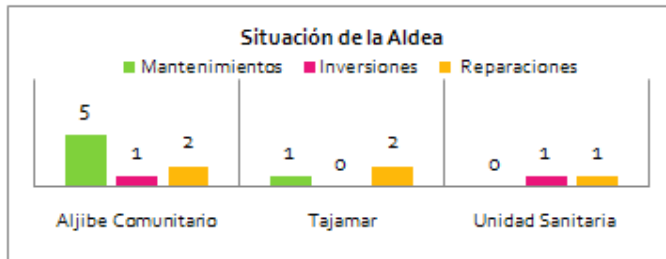


Aldea:


Detalles	Situación	Descripción Solución	Descripción Sistem	Total
Aljibe	Regular	(en blanco)	Aljibe Comunitario	45.205,87 Lts.
Bajada1	Buen estado	(en blanco)	Unidad Sanitaria	0,00 Lts.
Bajada2	Buen estado	(en blanco)	Unidad Sanitaria	0,00 Lts.
Bajada3	Buen estado	(en blanco)	Unidad Sanitaria	0,00 Lts.
Bajada4	Buen estado	(en blanco)	Unidad Sanitaria	0,00 Lts.
Bocaf	Mal estado	Mantenimiento	Aljibe Comunitario	0,00 Lts.

3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)


Situación de los Sistemas

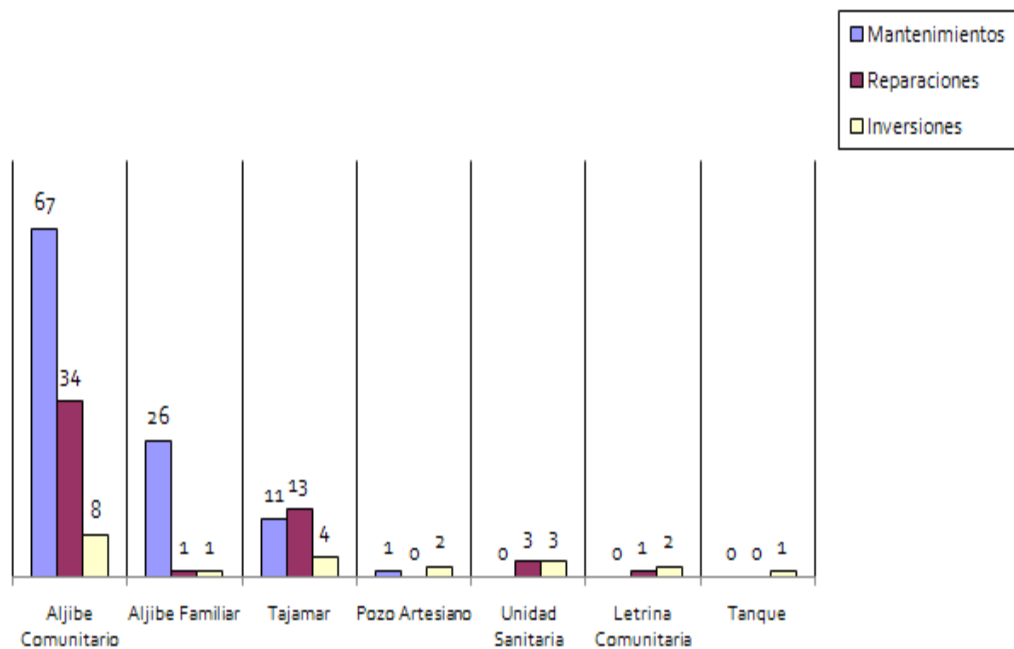


Cantidad de Sistemas

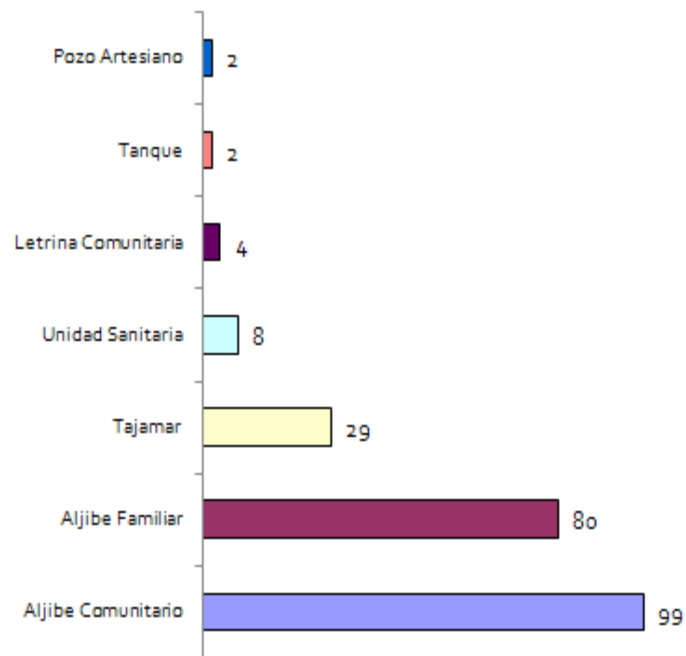

3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)

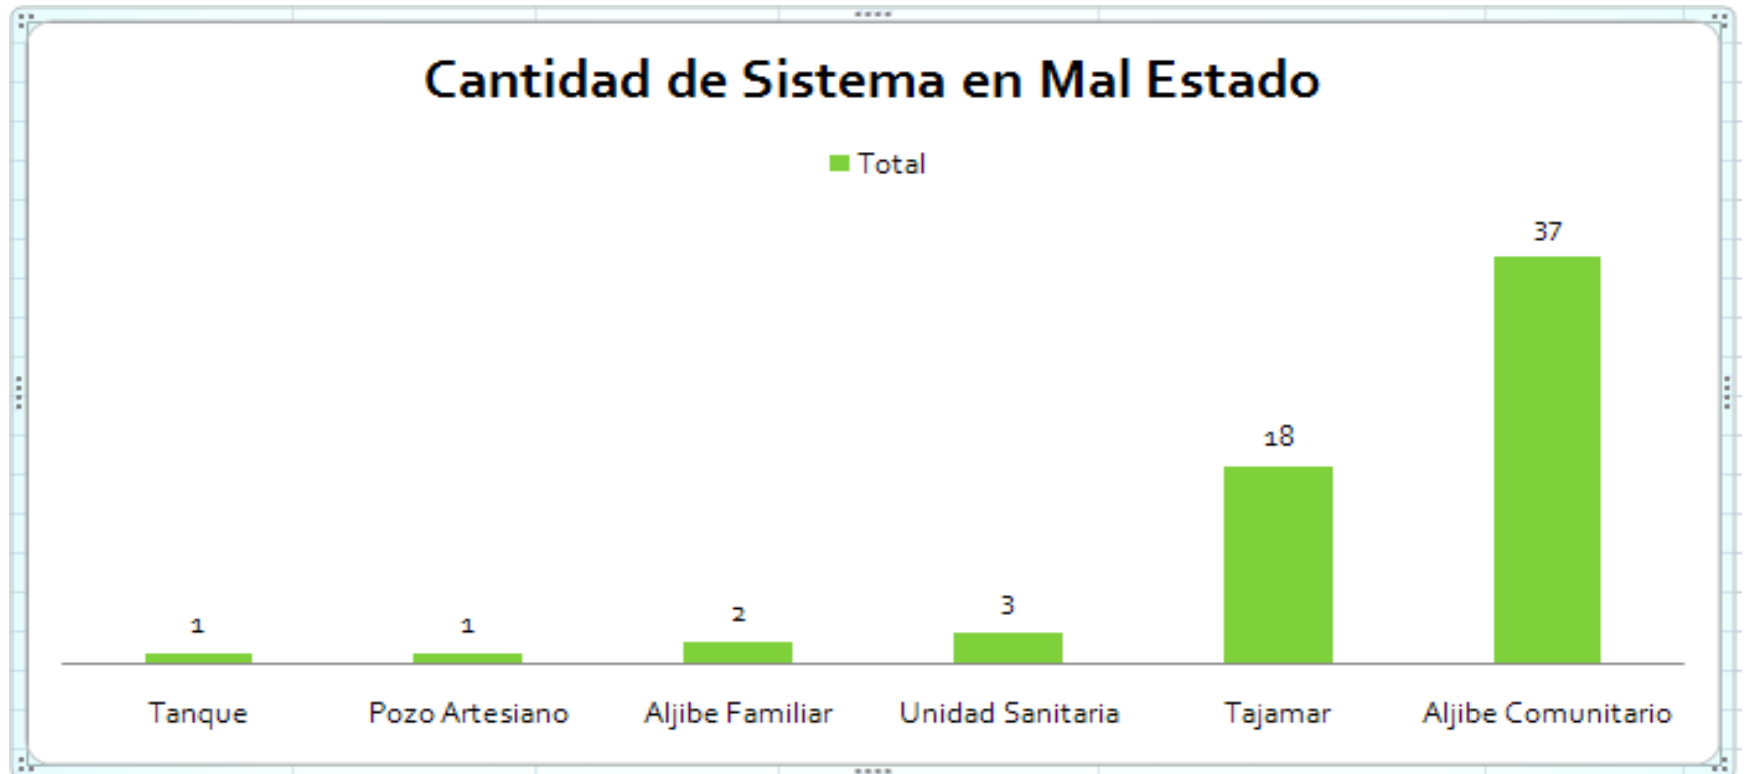


3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)

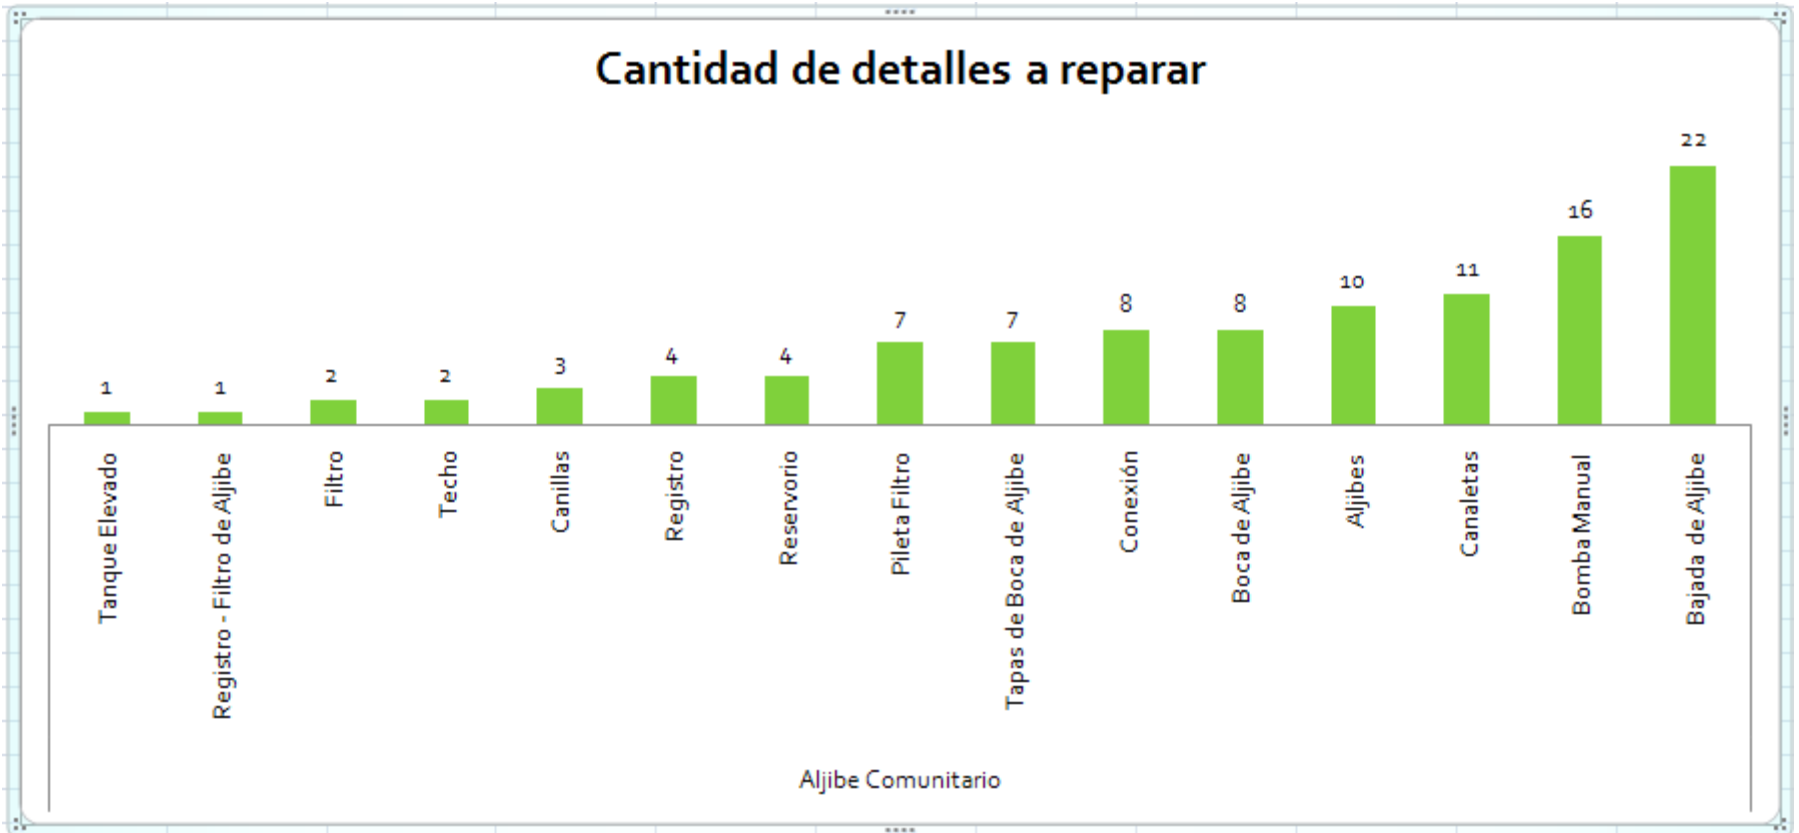

3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)


Aljibe Comunitario

■ Buen estado ■ Regular ■ Mal estado

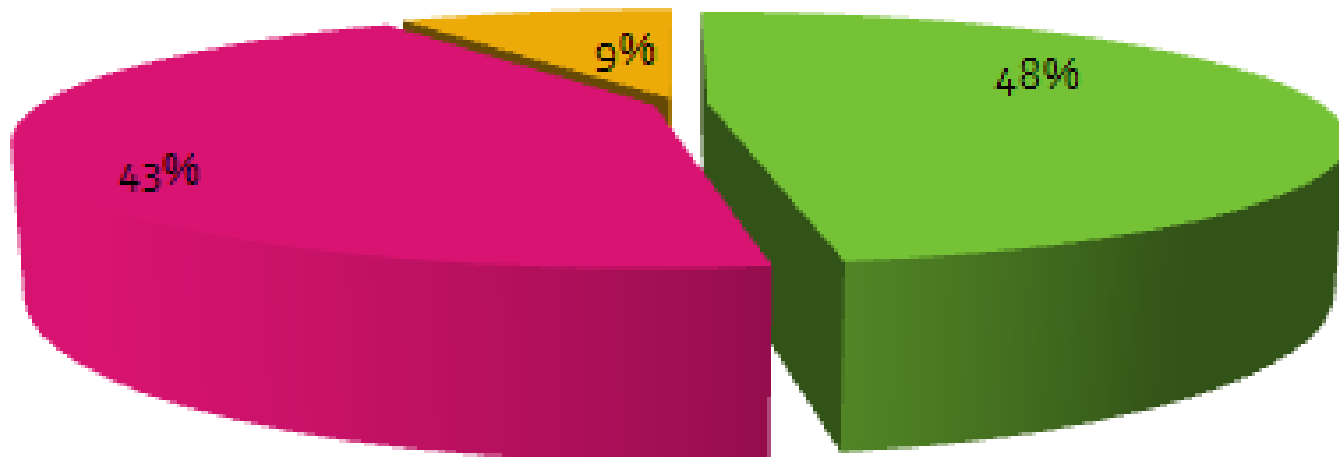


3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)

Situación de los reservorios de las Comunidades de Campo Loa y Laguna Negra

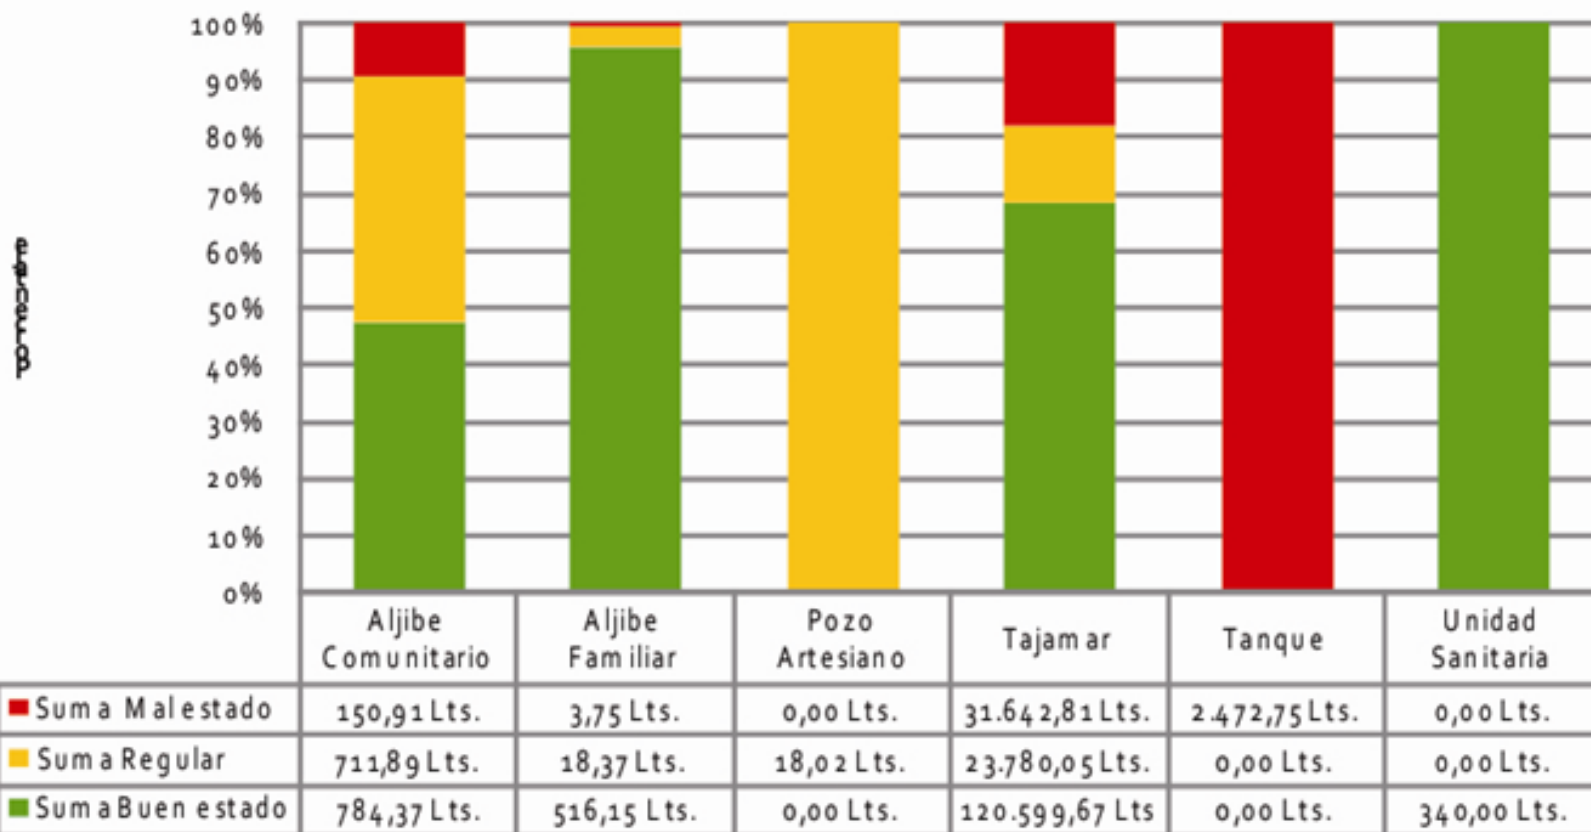

3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)


Suma de Disponibilidad de Agua x persona a 23.08.2010

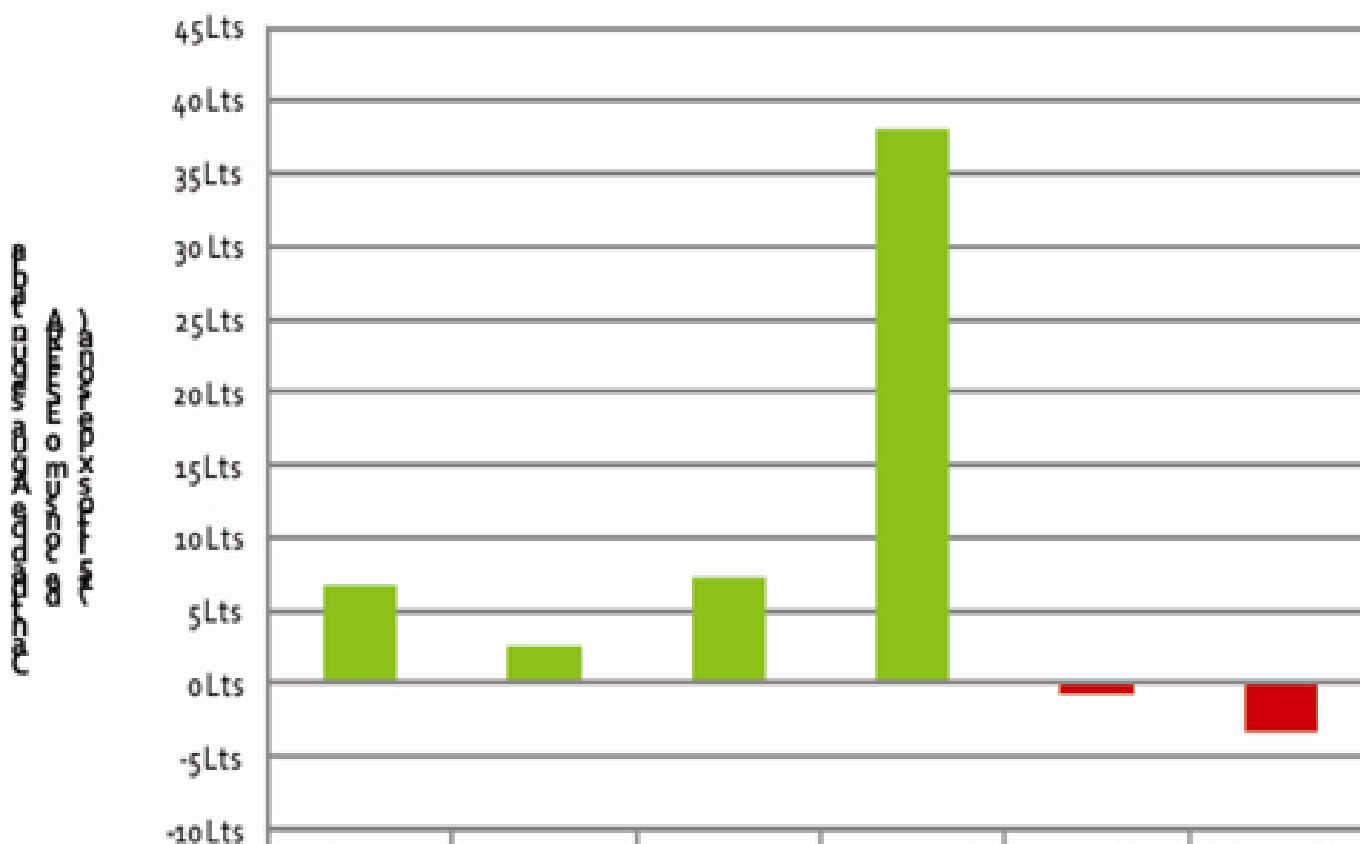


	Jotoicha	NASUC	Primavera	San Miguel	San Pio X	San Ramón
■ Suma de Disponibilidad de Agua x persona (capacidad total)	7Lts	3Lts	7Lts	38Lts	-1Lts	-3Lts

3. GENERACIÓN INFORMES (Gráficos)

Situación de los sistemas de agua de las comunidades

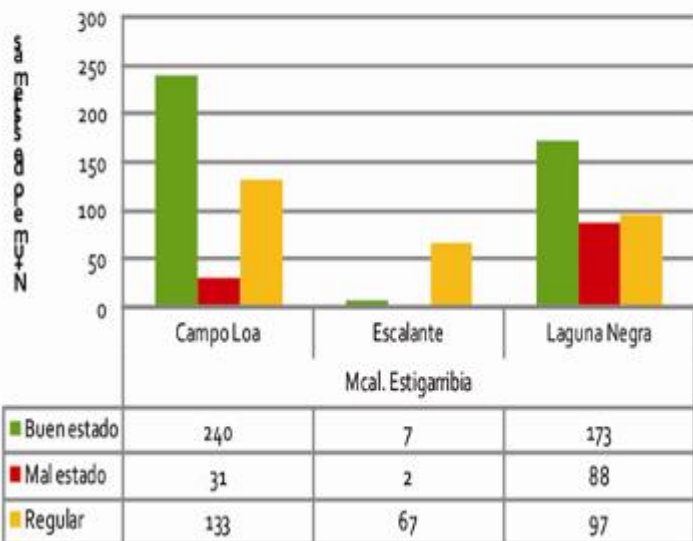

Cantidad de Habitantes

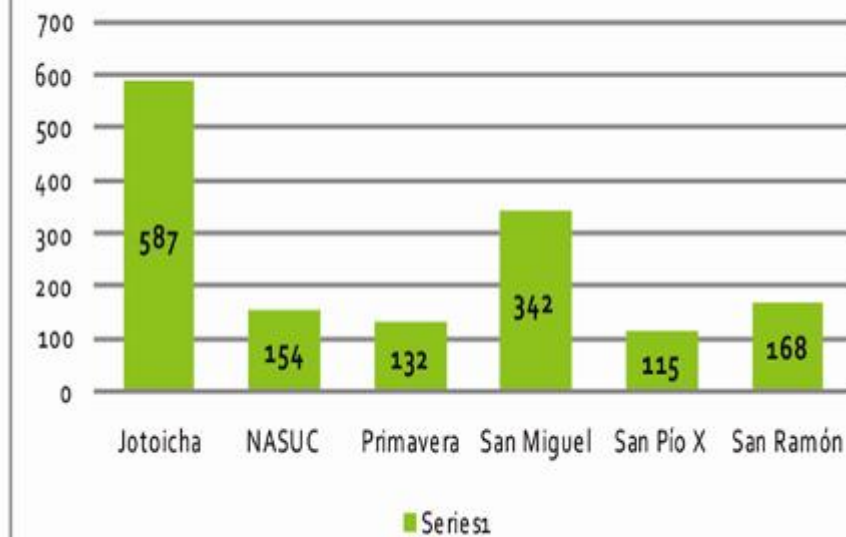

Carga de Orden de trabajo por detalles

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<input type="button" value=" <-Volver"/>		Orden de Trabajo por detalles						
2	N° de Orden:	8	Prox N° de Orden	Imprimir					
3	Fecha de reparación:	Sin Fecha	Guardar Orden	Ir a BD Ord Trab					
4	Codigo Detalles:	ALC01-SM-CL-B	Cargar Nuevo	Ir a BD Principal					
6	Descripcion Sistema:	Aljibe Comunitario	<input type="button" value=" Ver Imagen"/>						
8	Detalles Nombre:	Boca1							
	Descripción del Detalle:	de ladrillo 1,07*1,04							
9	Problema del detalle:	se encuentra sucia y sin tapa							
10	Unidad de Medida:	vacio							
11	Precio Aprox:	Gs 0	Calcular Precio						
12	Referente/Lider	Vacio							
13	N° Telefonos:	Vacio							
14	Aldea:	San Miguel							
15	Comunidad:	Campo Loa							
16	Municipio:	Mcal. Estigarribia							
17	Gobernación:	Boquerón							
18	Población:	279							
19	Hombres:	0							
20	Mujeres:	0							
21	niños/as menores de 5 años:	55							
22	Capacida del Sistema:	227062,192	Lts.						
23	Cantidad detalles Trabajo:	0							

Imagen del Detalle



Orden Administrativa

Menú		Orden Administrativa		
Nº de Orden:	2	Total General	Gs 1.378.187,2	
Inicio:	12/07/2010			
Final:	20/07/2010			
Total de Dias:	8	Cant Sistemas:	1	
Cant Km Previsto	Combustible P/Lts	litros	Lts/Km	SubTotal
152,0	0,0	0,0	0	Gs 0,0
Nº	Nombre del Técnico	Subtotales		
1	Raul Sosa	Gs 400.000		
2	Abel Ramos	Gs 400.000		
3	Juan Perez	Gs 400.000		
		Gs 1.200.000		
Compra de Materiales				
Sistema A&S	ALC01-CN-LN	Laguna Negra	Canaan	
Sub Totales				
DetalleSistema	DescripcionMaterial	Unidad	Cantidad a Comprar	Total
Pileta Filtro1	Arena lavada	m3	1	3677,8
	Cemento Tipo 1	kgr	1	12690
	Cal triturada	kgr	1	11637,5
	Ladrillo común	un	1	45018
Boca1	Arena lavada	m3	1	1838,9
	Mano de Obra	un	1	40000
	Rejilla de hierro	un	1	50900
	Cemento Tipo 1	kgr	1	6300
	Cal triturada	kgr	1	6125
Total Detalles				178187,2

Prox Nº de Orden	Imprimir
Guardar Orden	Ir BD
Agregar Sistema	Actualizar
Borrar Ultimo Sist	Generar Orden de Trabajo
Cargar Nuevo	

Actualizar la Base de Datos

